



430SVA™ / 450SVA™

432SVA™ / 452SVA™

维氏硬度计

操作手册



北京海晖佳华科贸有限公司

Beijing Haihui Jiahua Technology Co., Ltd

一般安全预防措施



警告！

材料测试系统是潜在的危險源。

由于存在高加载力、快速运动和系统的存储能量等因素，材料测试本身有一些固有的危险因素。你必须认识到，所有运动的和工作的部件，尤其是压头，都有潜在的危险。

仔细阅读相关手册并遵守所有“警告”和“小心”。“警告”一词用于危险因素可能导致伤害或死亡的情况；“小心”一词用于危险因素可能导致设备损伤或数据丢失的情况。

确保你在对材料进行测试时不会对你本人和其他人带来危险。充分利用所有的电子和机械限制特性。这些限制特性能够使你阻止系统部件运动到操作允许范围之外的地方。限制特性为试件和机器提供了保护，并减少了潜在的危险。

以下几项的内容是你在使用材料测试设备时必须时刻注意的一些一般性警告。当某个操作存在一定的危险时，你在手册中还会发现一些相应的“警告”和“小心”。

最好的安全措施是你接受一些关于你使用的硬度测试计的培训，并仔细阅读相关《操作手册》，以对机器获得一个完整的了解。



警告！

电源务必接地良好，否则可能会影响机器精度，甚至会导致人员伤亡或财产损失！

警告



当试件有可能带来危险时，请佩戴护目镜，使用保护板或保护屏。

当试件（特别是有可能发生爆炸性瓦解的试件）有可能带来危险时，请佩戴护目镜，使用保护板或保护屏。由于被测试件的范围可能会比较广，因此，由于试件本身的原因造成的危害应由设备的所有者和操作者负责。



为电线提供适当保护，使之既不会被损坏，也不会被反接。

为所有的电线提供适当保护，使之不会被损坏。一定不要把没有保护的电线布在地上，也不要让架空电线的张力过紧。当电线通过墙角或穿墙而过的时候，需在电线外用符合标准的填料进行保护，以避免磨损。



当在极端温度条件下操作设备时，请穿上防护服。

材料测试通常是在非环境温度条件下进行，也就是说，进行材料测试的地方通常都有加热或降温设备。极端温度条件是指超过 60°C (140°F) 或低于 0°C (32°F) 的操作温度。当在这种环境中进行操作时，你必须使用防护服（如手套等）。在使用温度控制设备的地方张贴警告标签，告诉使用者在该处温度的高低情况。你应当注意，极端温度条件可能会不止对直接测试区域这一部分带来危害，还有可能对其他区域也造成危害。



安放或取走试件时要小心。

安放或取走试件时会不可避免地经过压头和试台之间的区域。在机器各部件动作时，应确保不接触压头和试台之间的危险区域。确保所有安放和取走试件的动作比较缓慢，而且在可能的情况下，应保持较低的设定加载力。



前言

相关管理及操作人员在拆箱并将机器置于工作状态前，应仔细阅读本操作手册。了解并遵守本手册中的相关指示，是避免工作错误并保证机器正常工作的前提条件。这些指示在本手册中都有详细的说明。

对于因不遵守本手册中有关规定而引起的任何后果，我们不承担责任。一旦阁下不幸遭遇故障或困境，我们的售后服务部门及当地经销商将会很乐意地为你提供热情的服务。

本硬度计的外形及设计，以及本手册中所涉及的有关数据，若有更改，若不另行通知。

本手册认为，用户对如何使用硬度计已具有初步的认识。如果用户对硬度计没有足够的认识，建议他在使用本机器前，先对硬度计的相关知识进行学习。



目 录

| | |
|-----------------|-----------|
| 一般安全预防措施 | ① |
| 警告 | ② |
| 1. 简介 | 1 |
| 目的 | 1 |
| 区别 | 1 |
| 测试说明 | 2 |
| 机器说明 | 3 |
| 操作原理 | 5 |
| 测试原理 | 6 |
| 维氏 | 6 |
| 努氏 | 7 |
| 关于本手册 | 9 |
| 惯用术语 | 9 |
| 印刷惯例 | 9 |
| 2. 技术参数 | 10 |
| 3. 安装 | 12 |
| 指导 | 12 |
| 要求 | 12 |
| 在你开始之前 | 12 |
| 拆开硬度计的包装 | 13 |
| 工具 | 13 |
| 在你开始之前 | 13 |
| 步骤 | 13 |
| 安装 | 16 |
| 工具 | 16 |
| 在你开始之前 | 16 |
| 步骤 | 16 |
| 设置电压 | 20 |
| 工具 | 20 |
| 在你开始前 | 20 |
| 步骤 | 21 |
| 4. 各键的功能 | 23 |
| 什么是主菜单? | 24 |
| 如何返回主菜单 | 24 |
| <START> (开始键) | 25 |
| <OK> (确认键) | 25 |
| <ESC> (退出键) | 25 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| <CLEAR> (清除键) | 25 |
| <DWELL> (保荷时间设定键) | 26 |
| <SETUP> (调节选项键) | 27 |
| 1. CONTRAST LCD (LCD 对比度) | 27 |
| 2. LANGUAGE (语言) | 28 |
| 3. FORCE UNIT (试验力单位) | 28 |
| <LIGHT> (光源亮度键) | 30 |
| <HV/HK> (模式转换键) | 31 |
| HV 转换到 HK | 31 |
| HK 转换到 HV | 31 |
| 数字键: <0>, <1>, ... <9>, <.> | 33 |
| 节能模式 | 33 |
| 5. 如何进行测试 | 34 |
| 选择测试标尺 | 34 |
| 在你开始之前 | 34 |
| 步骤 | 34 |
| 开始测试 | 35 |
| 在你开始之前 | 35 |
| 430SVA™ 和 450SVA™ 一般测试 | 35 |
| 步骤 | 35 |
| 432SVA™ 和 452SVA™ 自动测试 | 38 |
| 步骤 | 38 |
| 测微目镜 | 39 |
| 零位调整 | 39 |
| 工具 | 39 |
| 步骤 | 39 |
| 测量对角线 | 41 |
| 在你开始之前 | 41 |
| 步骤 | 41 |
| 如何读取测量鼓轮 | 43 |
| 转台的点动回转操作 | 44 |
| 向左点动回转 | 44 |
| 向右点动回转 | 44 |
| 注意事项 | 45 |
| RS232 接口 | 46 |
| 6. 维护 | 47 |
| 清洁 | 47 |
| 工具 | 47 |
| 在你开始之前 | 47 |
| 步骤 | 47 |
| 更换保险丝 | 48 |
| 工具 | 48 |



430SVA™/450SVA™/432SVA™/452SVA™

| | |
|---------------------------|-----------|
| 在你开始之前..... | 48 |
| 步骤..... | 49 |
| 更换灯泡 | 50 |
| 工具..... | 50 |
| 在你开始之前..... | 50 |
| 步骤..... | 50 |
| 像的调中 | 53 |
| 工具..... | 53 |
| 在你开始之前..... | 53 |
| 方法..... | 53 |
| 压头 | 55 |
| 安装压头..... | 55 |
| 工具..... | 55 |
| 在你开始之前..... | 55 |
| 步骤..... | 55 |
| 检查系统精度 | 57 |
| 用试块进行日常检查..... | 57 |
| 周期间接检查..... | 57 |
| 附录 A——硬度计间接检验..... | 58 |
| 重复性..... | 59 |
| 示值误差 | 60 |

1. 简介

目的

430SVA™、450SVA™、432SVA™、452SVA™ 维氏硬度计是采用精密机械和光电计算机软件相结合的新型硬度测试仪。它可用于测试维氏或努氏硬度，通过把测量的对角线值输入到一体化计算器，从而计算出硬度值。

维氏硬度计最适合于测试金属结构，包括微小的零件、薄板、金属箔、优质电线、薄硬化层和电镀层。它还可用于测试诸如玻璃、珠宝和陶瓷等用洛氏测试方法及其它相对大试验力测试无法测试的非金属材料。特别的是，它能遵循金属的结构，测试感应硬化或渗碳化等材料的内部硬度。

测试由两个部分组成。在第一部分，金刚石压头被一个已知大小的力驱动，压入被测材料的表面。在第二部分，用户测量压痕的对角线长度，并把测得的读数输入主机，然后主机计算出相应的维氏或努氏硬度值。

维氏和努氏测试的区别在于它们所使用的压头不同，而且维氏需要测量两条对角线的长度，努氏只需测量一条。维氏压头是方形底面的棱锥形压头，而努氏压头是菱形底面的棱锥形压头。关于压头形状和几何特性，以及测试方法的细节问题，将在本章稍后的段落中有说明。同时，维氏测试在 **ASTM E92** 和 **E384** 及 **EN-ISO-6507** 中有说明；努氏测试在 **ASTM E384**、**EN ISO 9385** 和 **ISO 4546** 中有说明。

区别

430SVA™ 和 **450SVA™** 维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换靠人工手动转台完成。

432SVA™ 和 **452SVA™** 维氏硬度计的观察—测试—测量的位置切换由自动转台完成，也能满足人工手动和点动转台之操作。

测试说明

压痕硬度测试测量的是材料相对于某个永久性压痕的阻力。图 1-1 阐述了一个测试过程。

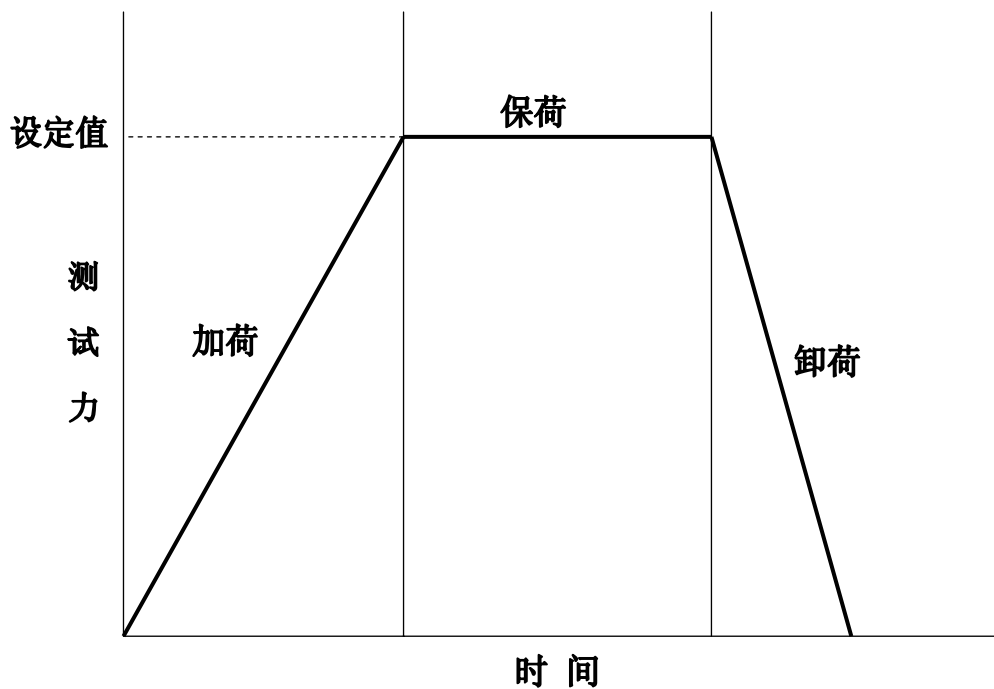


图 1-1 测试循环简图

在测试的开始阶段，硬度计使压头下降，直至压头刚好接触试件的表面。测试力在这一点开始加载并到达已选择好的加载力。硬度计接着按选择好的保荷时间，将保持此力一段时间。

在保荷时间的最后，测试力立即回到初始点。接着用户把转台旋转到 10× 或 20× 物镜的位置，测量压痕对角线。测微目镜的可调细线可以被调节到刚好卡住压痕的角。用户从测微目镜测量鼓轮上读出读数并通过键盘输入主机。主机接着会用本章给出的公式计算出并显示出维氏或努氏的硬度值。

机器说明

430SVA™、450SVA™、432SVA™、452SVA™维氏硬度计的各主要部件见图 1-2-A 和图 1-2-B。



图 1-2-A 硬度计外观图

- | | | |
|----------------|----------|-------------|
| 1. 测微目镜 | 2. 照明光源 | 3. 转台 |
| 4. 10×物镜 | 5. 试台 | 6. 升降轴 |
| 7. LCD (液晶显示屏) | 8. 薄膜键盘 | |
| 9. 水平调节螺钉 | 10. 摄像接筒 | 11. 推拉杆 |
| 12. 20×物镜 | 13. 压头 | 14. 试验力变换手轮 |
| 15. 调焦手轮 | 16. 电源开关 | 17. 电源插座 |
| 18. RS232 接口 | 19. 滤色片 | |

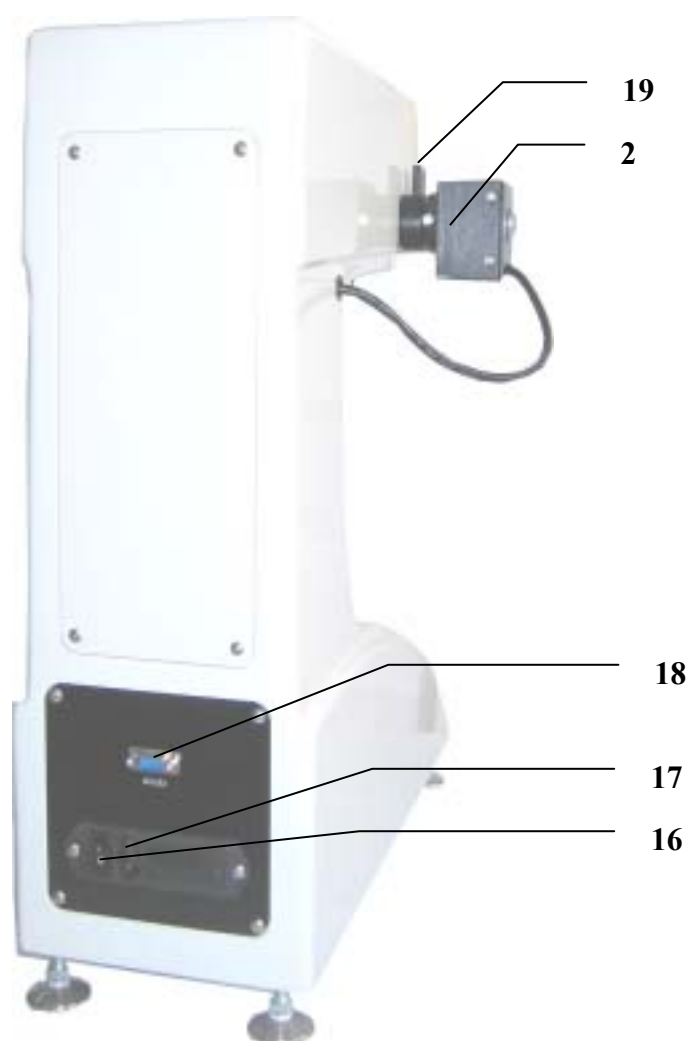


图 1-2-B 硬度计各主要部件

操作原理

硬度计用砝码通过杠杆把测试力施加到试件上。在用户选择好测试力并按下<**START**>后，马达就驱动杠杆，释放与选中的力相对应的砝码。接着，这些砝码把压头往下压，最终在规定时间内留下一个压痕在试件上，规定时间可以由用户在软件内指定。

在压头离开试件后，用户旋转转台到 20× 或 10×物镜的位置，测量压痕对角线。测微目镜的可调细线可以被调节到刚好卡住压痕的角。用户从测微目镜测量鼓轮上读出读数并通过键盘输入主机。主机接着会用本章给出的公式计算并显示出维氏或努氏的硬度值。

测试原理

维氏

维氏压头是面角为 136° 的正四棱锥形压头。它压出的压痕深度一般是对角线长度的 $1/7$ 。

维氏压头深入试件的深度可以是努氏压头的 2 倍。因此，与努氏压头相比，维氏压头对表面条件的敏感性要差些。由于压痕受试件表面的平整度和平行度，以及其抛光程度的影响较小，因此，维氏压头可用来测试那些不适宜用努氏压头进行测量的材料。但是，由于压痕深度比较深，维氏测试不能象努氏测试一样，适宜测试很薄的金属薄片。在加载力相同的情况下，由于维氏压头长度较短，因此，维氏测试在测量压痕时比努氏测试容易产生误差。

维氏测试一般按测试力分为两大类：

显微 = 10 — 1000 gf

宏观 = 大于 1000 gf

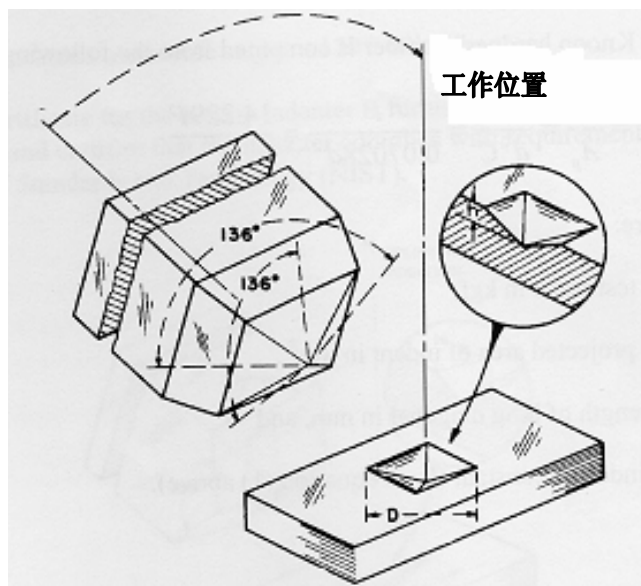


图 1-3 维氏压头

维氏硬度值由下面的公式计算出：

$$HV = 0.102 \frac{F}{S} = 0.102 \frac{2F \sin(\theta/2)}{D^2} = 0.1891 \frac{F}{D^2}$$

式中：

HV ---- 维氏硬度值

F----- 试验力，N

S ----- 压痕表面积，mm²

D ----- 平均压痕长度，mm

θ----- 压头的面角 = 136°0′

有时候，试验力的单位为 **kgf**。如果试验力的单位为 **kgf**，则维氏硬度值可由下面的公式得出：

$$HV = \frac{F}{S} = \frac{2 F \sin (\theta / 2)}{D^2} = 1.854 \frac{F}{D^2}$$

努氏

努氏压头是底面为菱形的棱锥形金刚石压头。与试件表面垂直的压痕在外形上为一个菱形，两条对角线长度之比大约为 7 比 1（见图 1-4）。由于努氏压头的几何特性，在试验力较小时测出的对角线精度较高。

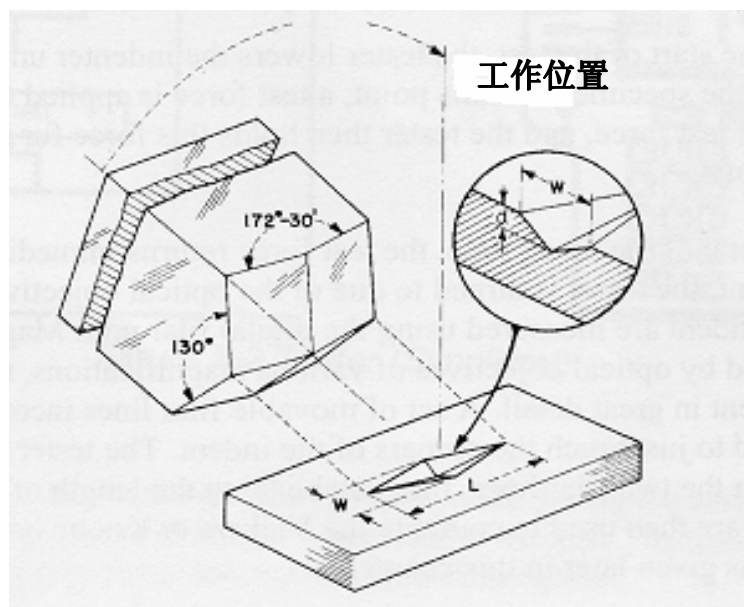


图 1-4 努氏压头

压痕的深度很浅，约为长对角线的 1/30。由于这个特性，努氏测试很适用于测试薄的涂层、表面硬化层、薄的金属、金属薄片、脱碳层和硬的易碎金属等的硬度。

压头对试件表面的平整度和平行度，试件顶面和底面的平行度，特别是表

面抛光的程度，非常敏感。

最好的努氏压头的角度为：

纵向内角——172°30'00"

横向内角——130°00'00"

公式里用来计算努氏硬度值的压头常数是指压痕投影面积与长对角线包括的面积之比。该常数的值由下面的公式计算出：

$$C = \frac{\tan(\frac{B}{2})}{2 \tan(\frac{A}{2})} = \frac{\tan(\frac{130^\circ 0'}{2})}{2 \tan(\frac{172^\circ 30'}{2})} = 0.07028 \quad (1)$$

式中：

A = 纵向内角，172°30'

B = 横向内角，130°0'

C = 压头常数，压痕投影面积与长对角线包括的面积之比

努氏硬度值由下面的公式计算出：

$$HK = 0.102 \frac{F}{S} = 0.102 \frac{F}{CD^2} = 1.451 \frac{F}{D^2}$$

式中：

HK ---- 努氏硬度值

F----- 试验力，N

S ----- 压痕投影面积，mm²

C ----- 压头常数（从上面的公式（1）得出）

D ----- 长对角线的长度，mm

有时候，试验力的单位为 kgf。如果试验力的单位为 kgf，则努氏硬度值可由下面的公式得出：

$$HK = \frac{F}{S} = \frac{F}{CD^2} = 14.229 \frac{F}{D^2}$$



关于本手册

本手册包括对系统的简介、操作控制、准备使用和操作指导。除此之外，本手册还包括硬度计的安装信息、规格、选项清单、保养和维修。

惯用术语

本手册使用以下惯用术语：

表 1-1 惯用术语

| 名称 | 用途 |
|-----|--|
| 硬度计 | 430SVA™、450SVA™、432SVA™、452SVA™ 维氏硬度计 |
| 试件 | 你准备测试的一块材料 |
| 压头 | 被硬度计压入试件表面，留下压痕的金刚石 |

印刷惯例

本手册采用以下打印惯例：

表 1-2 印刷惯例

| 条目 | 印刷格式 |
|--------------|--|
| LCD 屏上的控制和标签 | 根据屏幕上的实际显示来表示，加粗 例： LANGUAGE, 10kgf |
| 键盘上的键 | 大写，加粗，用<>括起来 例， <DWELL>, <9> |

2. 技术参数

1. 维氏标尺:

430SVA、432SVA: HV0.3, HV0.5, HV1, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30

450SVA、452SVA: HV1, HV2, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50

2. 测试力单位: kgf, N

3. 测试力:

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 430SVA | Kgf | 0.3 | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 432SVA | N | 2.94 | 4.90 | 9.81 | 29.42 | 49.03 | 98.07 | 196.1 | 294.2 |
| 450SVA | Kgf | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| 452SVA | N | 9.81 | 19.61 | 29.42 | 49.03 | 98.07 | 196.1 | 294.2 | 490.3 |

4. 测试力选择: 通过试验力变换手轮选择, 选择好的力显示在屏幕上

5. 加载控制: 自动 (加载/保荷/卸载)

6. 保荷时间: 5—99 秒 (1 秒为增量)

7. 测试模式: HV/HK

8. 硬度值: 手动测量并输入测量读数; 自动计算并显示计算结果

9. 光学系统

| | | |
|--------|-------|-------|
| 物镜: | 10× | 20× |
| 目镜: | 10× | |
| 总放大倍数: | 100× | 200× |
| 测量范围: | 800μm | 400μm |
| 分辨率: | 1μm | 0.5μm |

10. 试件

最大高度: 210mm

最大深度: 160mm (从中心算起)

11. 节能模式: 15 分钟不用后自动进入待机模式



430SVATM/450SVATM/432SVATM/452SVATM

- | | |
|---------------|--|
| 12. LCD 对比度: | 32 级可调 |
| 13. 光源亮度: | 16 级可调 |
| 14. 光源: | 12V/20W |
| 15. 加载电机: | 6W, 110V AC, 50/60Hz |
| 16. 加载电机驱动方式: | 无触点 SSR |
| 17. 语言: | 英语、德语 |
| 18. 电源: | 110V/220V, 60/50Hz |
| 19. 整机功耗: | 430SVA/450SVA: $\leq 30W$ 432SVA/452SVA: $\leq 60W$ |
| 20. 总尺寸: | 570×300×710mm |
| 21. 重量: | 55kg |

3. 安装

指导

要求

要安装硬度计，你必须：

- 拆开硬度计的包装
- 把硬度计放到工作台上
- 调平硬度计并把硬度计与电源相连

在你开始之前

在你安装硬度计之前检查以下条件：

- ✓ 工作台结实，能支持硬度计和其他任何附件的重量。另外，工作台应处于比较好的水平状态。
- ✓ 工作台不受任何机械振动的干扰。如果地面太“吵”或容易发生振动，则工作台应安放在防振垫上。
- ✓ 在硬度计和周围的墙之间有足够的间距，以便于日后进行日常维护。
- ✓ 电源位于硬度计 1m (3 ft.) 之内的范围，并且电压平稳，接地良好，不受干扰。
- ✓ 工作室的环境温度为 23 ± 5 。
- ✓ 工作室的相对湿度 $\leq 65\%$ 。
- ✓ 工作室无腐蚀性介质。



警告！

电源务必接地良好，否则可能会影响机器精度，甚至会导致人员伤亡或财产损失！

拆开硬度计的包装

硬度计装运的时候是先直立向上放置在一个木质盘上，然后用纸板箱或木板条箱装起来。拆开包装需小心进行。



警告！

处置包装箱时要小心。包装箱坠落或铁钉、封箱带可能会导致人员受伤或财产损失！

工具

你需要以下工具：

- 活络扳手
- 撬棒
- 剪刀

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 硬度计已放在了测试现场
- ✓ 周围有安全放置包装弃物的场地
- ✓ 你已看过了安装指导

步骤

1. 用剪刀把固定箱子的封箱带剪断并拿开。见图 3-1。
2. 用撬棒把箱子顶盖撬开。见图 3-1。


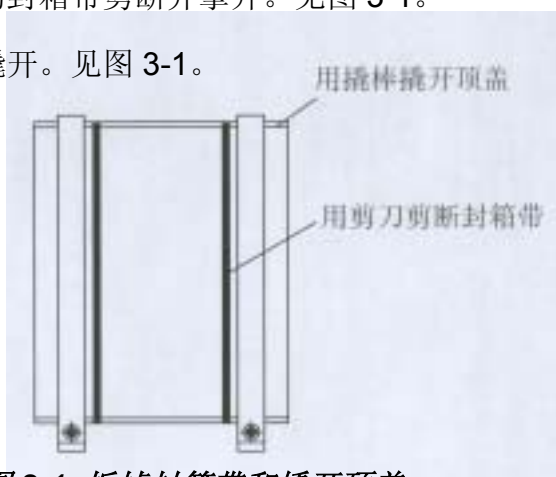


图 3-1 拆掉封箱带和撬开顶盖

3. 取出文件袋，仔细阅读手册安装内容，了解拆包步骤。箱子的内部情况参见图 3-2。



4. 取出 EPS 板。
5. 取出附件箱。

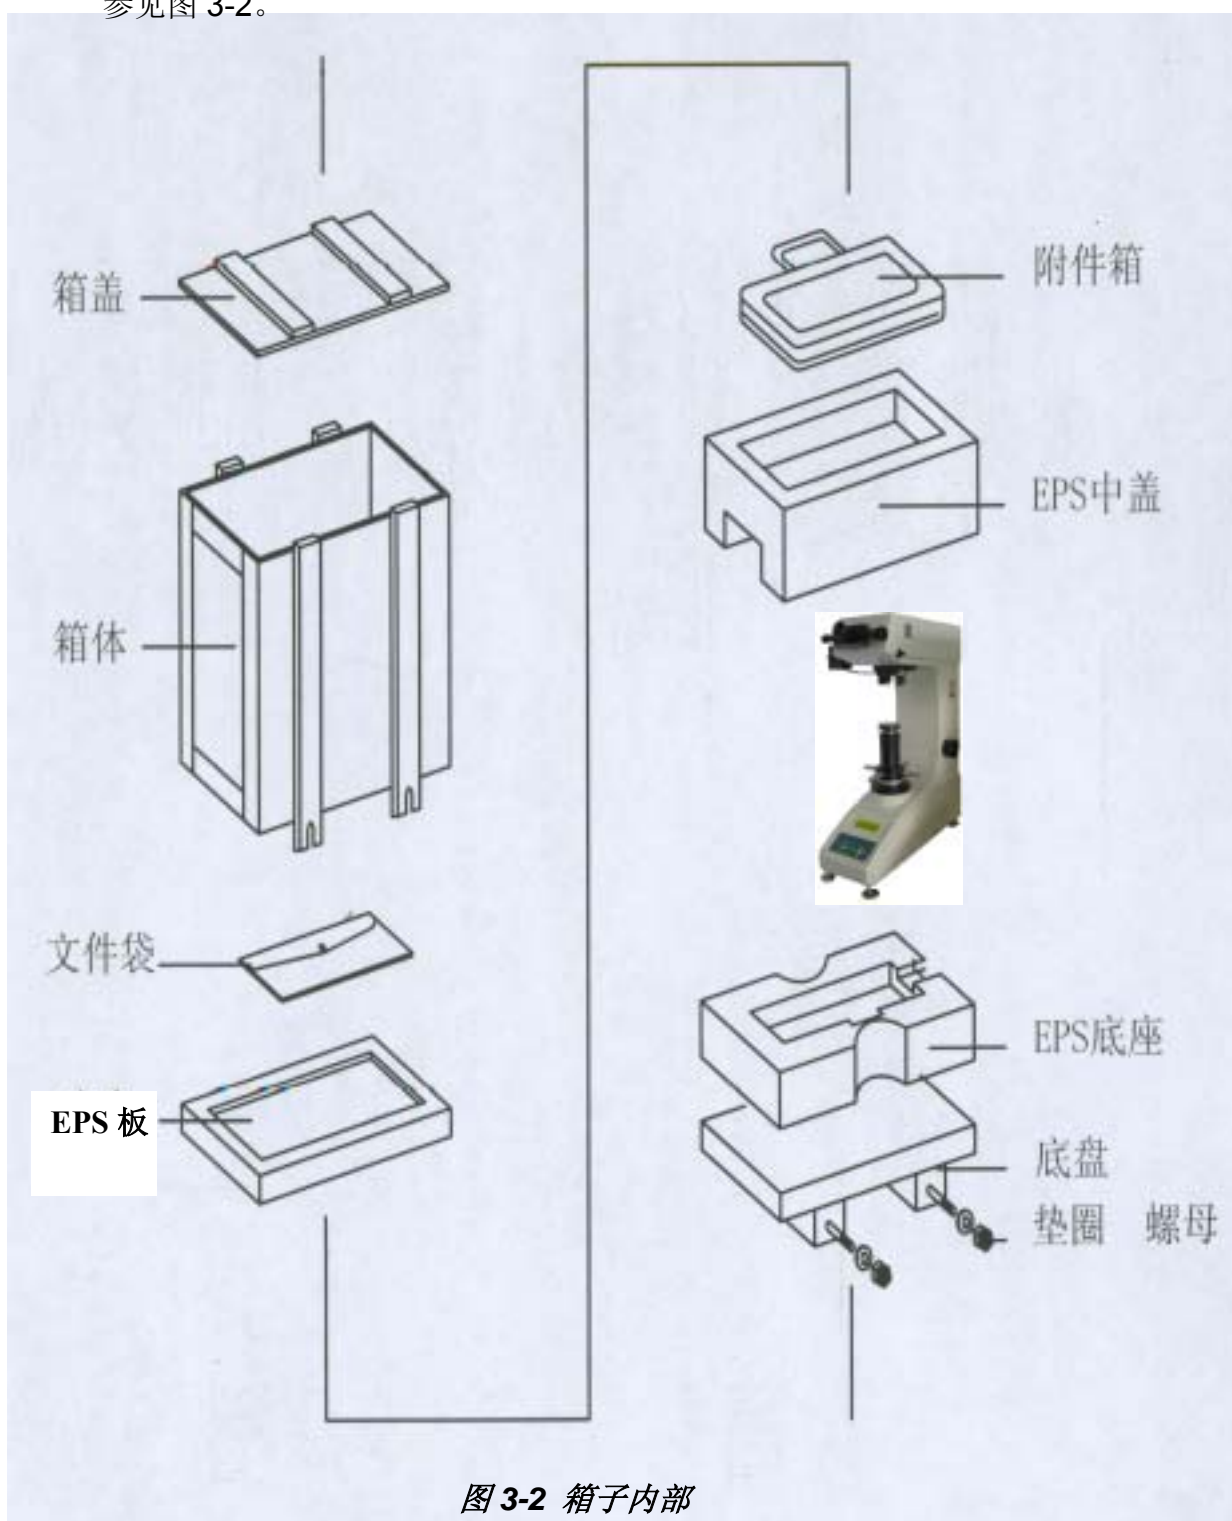

6. 取出 EPS 中盖。
7. 拧松螺母。
8. 向上取出箱体（小心不要碰伤主机）。
9. 拿开包裹主机的防潮袋。
10. 把主机放置到工作台上。
11. 按照装箱单清点物品。
12. 妥善处理包装弃物。

安装

工具

你需要以下工具：

- 十字螺丝刀（在附件箱内）
- 内六角扳手（在附件箱内）
- 活络扳手

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 放置硬度计的工作台稳固，无振动
- ✓ 你已读过了安装指导

步骤

1. 把硬度计放到工作台上。
2. 把四个水平调节螺钉（在附件箱内）安装到机器底部的四个孔中。见图 3-3。



(a) 先装后部螺钉



(b) 再装前部螺钉



(c) 调节螺钉，使主机平稳放置

图 3-3 安装水平调节螺钉

3. 小心地把固定推拉杆的胶带撕掉。
4. 如图 3-4 所示，把测微目镜（在附件箱内）安装到目镜管中。

注意： 测微目镜底端应与目镜管端面贴紧，否则会影响测量精度。

5. 将调焦手轮下 2 个运输时固定升降轴的螺钉调换为工作螺钉（在附件箱内），此时方可使用调焦手轮。



小心！

在更换螺钉之前若强行旋转调焦手轮，会造成仪器损坏！

6. 逆时针旋转调焦手轮，把升降轴降至适当位置。将保护压头的泡沫护垫去掉。接着把试台（在附件箱内）放入升降轴的孔中。



图 3-4 安装测微目镜

7. 打开硬度计的顶盖及后部上盖，去掉杠杆后端运输时保护用的固定板（小心勿将螺钉掉入主机内）。此时试验力变换手轮方可转动。



小心！

在去除固定板之前若强行旋转试验力手轮，会造成仪器损坏！

8. 取出放置于主机内的所有袋装干燥剂。
9. 砝码的装配及安装：见图 3-5。
 - ◆ 运输时，砝码组是水平放置于附件箱内的；
 - ◆ 小心地捧起砝码组，将其上端小横杆左右居中嵌入杠杆后端相应的长槽内并落至最底端，此时最下面两个砝码的底端应正好落入砝码托盘的相应斜孔内并可靠地水平接触。

- ◆ 安装好后，再将试验力变换手轮反复转动几遍，通过调节 4 个水平调节螺钉的高低位置，使砝码组自然垂直无倾斜，串起各砝码的吊杆位置居中无勾连。
- ◆ 若吊杆与砝码间有勾连，请检查：砝码组上端小横杆是否已落至杠杆末端长槽内最底端；砝码是否有倾斜；最下面两个砝码与砝码托盘的相对位置是否正确；砝码组的垂直位置是否调整好。

注意： 放置砝码时要小心，不要产生任何冲击。若吊杆与砝码间有勾连，会因试验力不准确而造成测量结果错误。

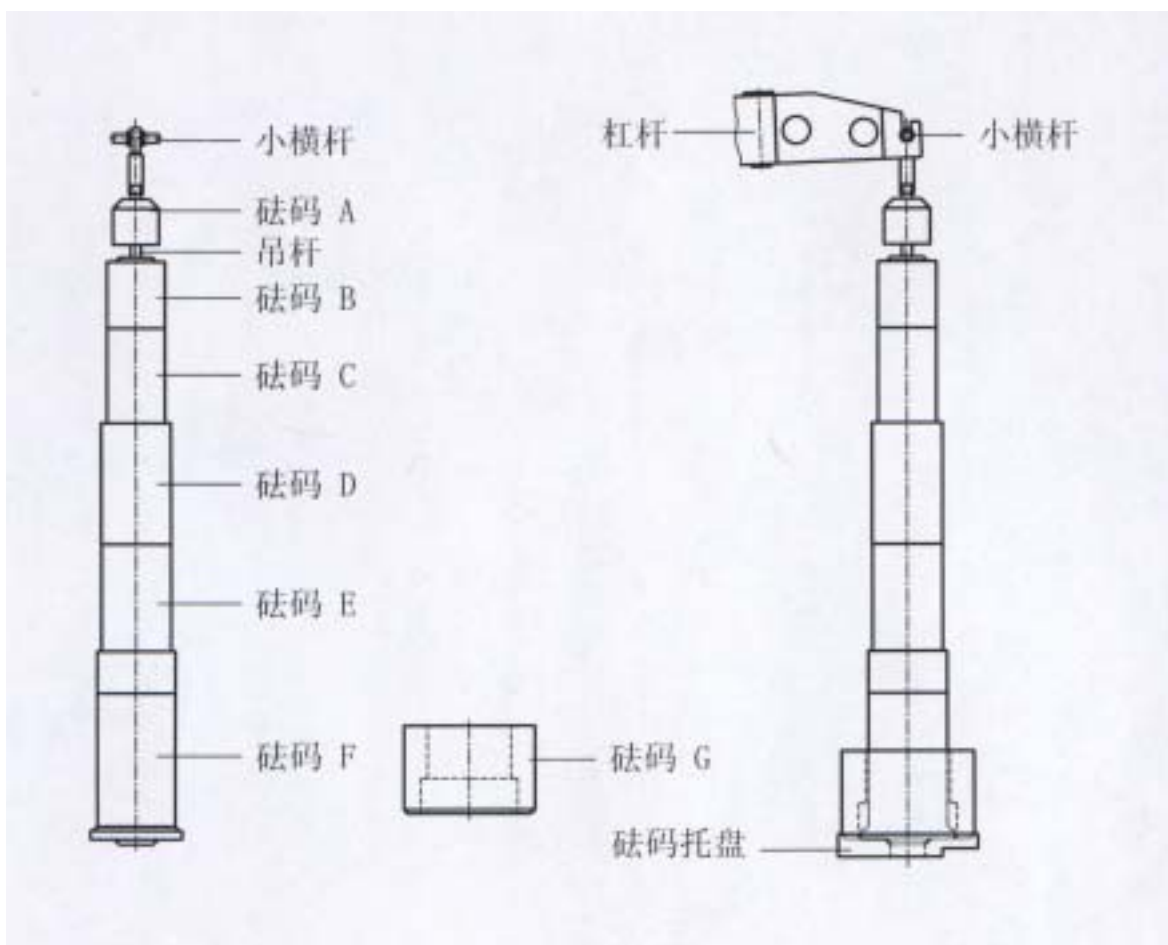


图 3-5 砝码的装配及安装

10. 盖上后盖及顶盖，旋紧螺钉。
11. 确认电源开关设置在“O”（关闭）位置后，用电源线（在附件箱内）把硬度计与电源相连。

**警告！**

在把插头与电源相连以前，你必须检查硬度计的电源设置是否与电源相匹配。

按本章中“设置电压”一节的指导，更改电压设置。

未遵守指导将会损坏硬度计。

12. 按下电源开关上的“ I ”标记，打开硬度计。
13. 选择你喜欢颜色的滤色片（在附件箱内）插入照明光源边的相应长方孔内，见图 1-2-B。
14. 清洁金刚石压头表面。
15. 测试标准硬度块，测试方法见附录 A：“硬度计检查”。

注意：

你的硬度计配有一块或两块标准硬度块。

如果硬度计的重复性超过表 A-1 中的规定值，示值误差超过表 A-2 中的规定值，请及时与当地的 WOLPERT 代理联系。

16. 按下电源的“ O ”标记，关闭电源。
17. 罩上仪器罩（在附件箱内）。

设置电压

你可以更改电源接头，使之与你的电源相匹配。可以更改的电源范围为 90—240 V AC，47—63 Hz。

如图 3-7 所示，开关上有一个白色的销子指明当前的电压设置。



图 3-7 电源接头

图中所示的电源设置一般情况下为 220V AC。如果你硬度计的电压设置与电源不匹配，参照下面的指导，对电压进行设置。



警告！

电源线和插头必须有接地线或接地连接。未正确接地可能会导致你与危险的电压接触。

工具

你需要以下工具：

- 一把小一字螺丝刀或者探针
- 尖嘴钳

在你开始前

检查以下条件：

- ✓ 电源开关设置在 O（关闭）
- ✓ 硬度计和电压源之间没有任何连接。



警告！

在更改电压设置前切断电源开关，断开电源线。在保险座内部存在危险的电压。

步骤

1. 把小一字螺丝刀或探针插入接头的中间，撬出保险丝座。见图 3-8。

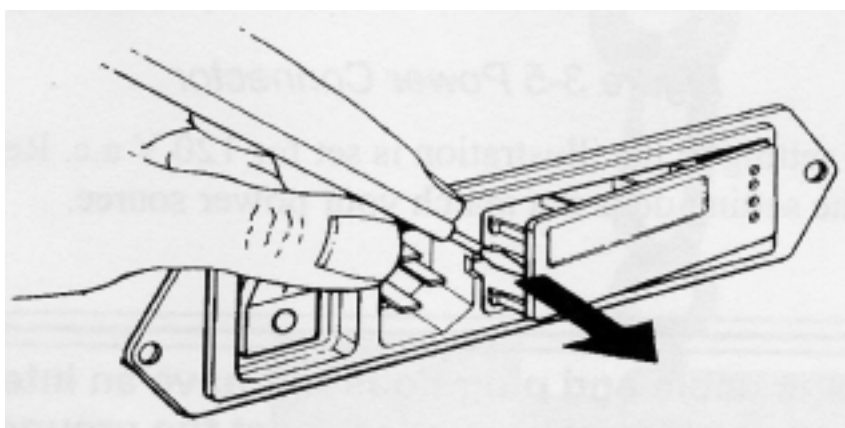


图 3-8 撬出保险丝座

2. 如图 3-9 所示，从接头上取出保险丝座。

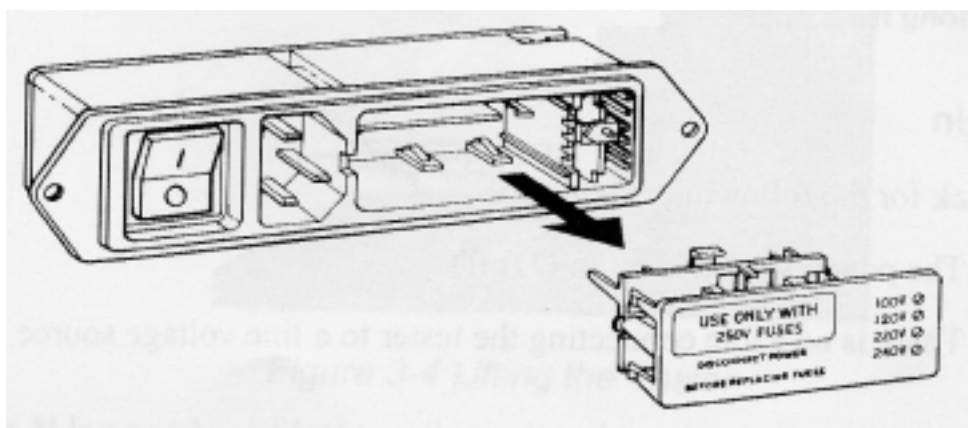


图 3-9 取出保险丝座

3. 如图 3-10 所示，用尖嘴钳移动电压选择片。
4. 定位电压选择片，使白色销子指向上方，如图 3-11 所示。

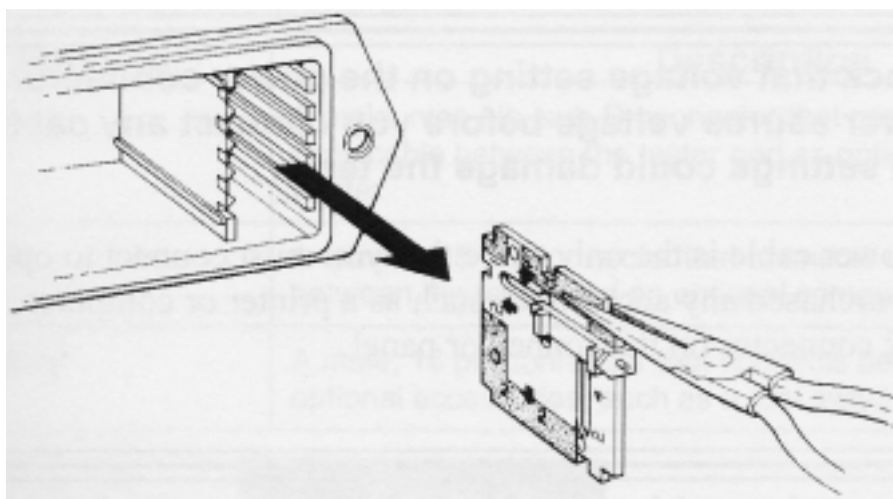


图 3-10 取出电压选择片

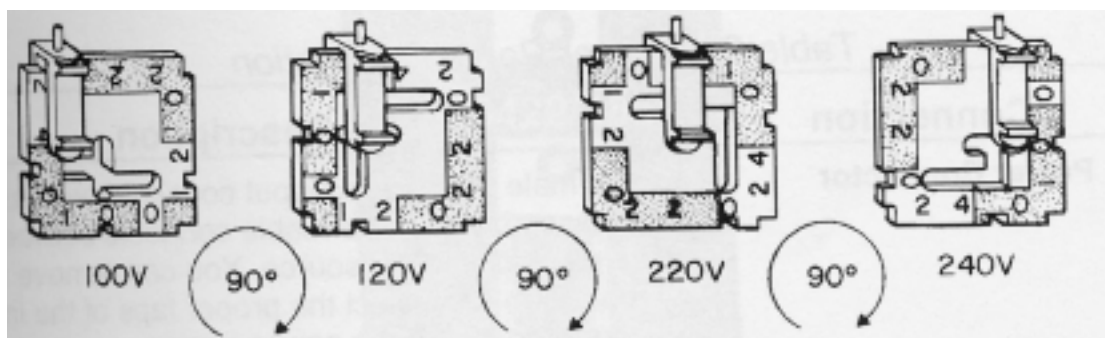


图 3-11 电压选择片

5. 旋转电压选择片直到硬度计要求的电压设置指示在选择片的底部。
6. 定位电压选择片，使白色销子指向远离接头的一边。
7. 把选择片插入接头。确保选择片已完全放入。
8. 把保险丝座装入接头。检查白色指示销现在是否指示了正确的输入电压。

4. 各键的功能

图 4-1 所示为硬度计的前面板。图的上半部分为 LCD，关于其细节，本手册在后面的章节中将会有说明。图的下半部分为键盘。本章将对键盘上各键的功能进行详细说明。

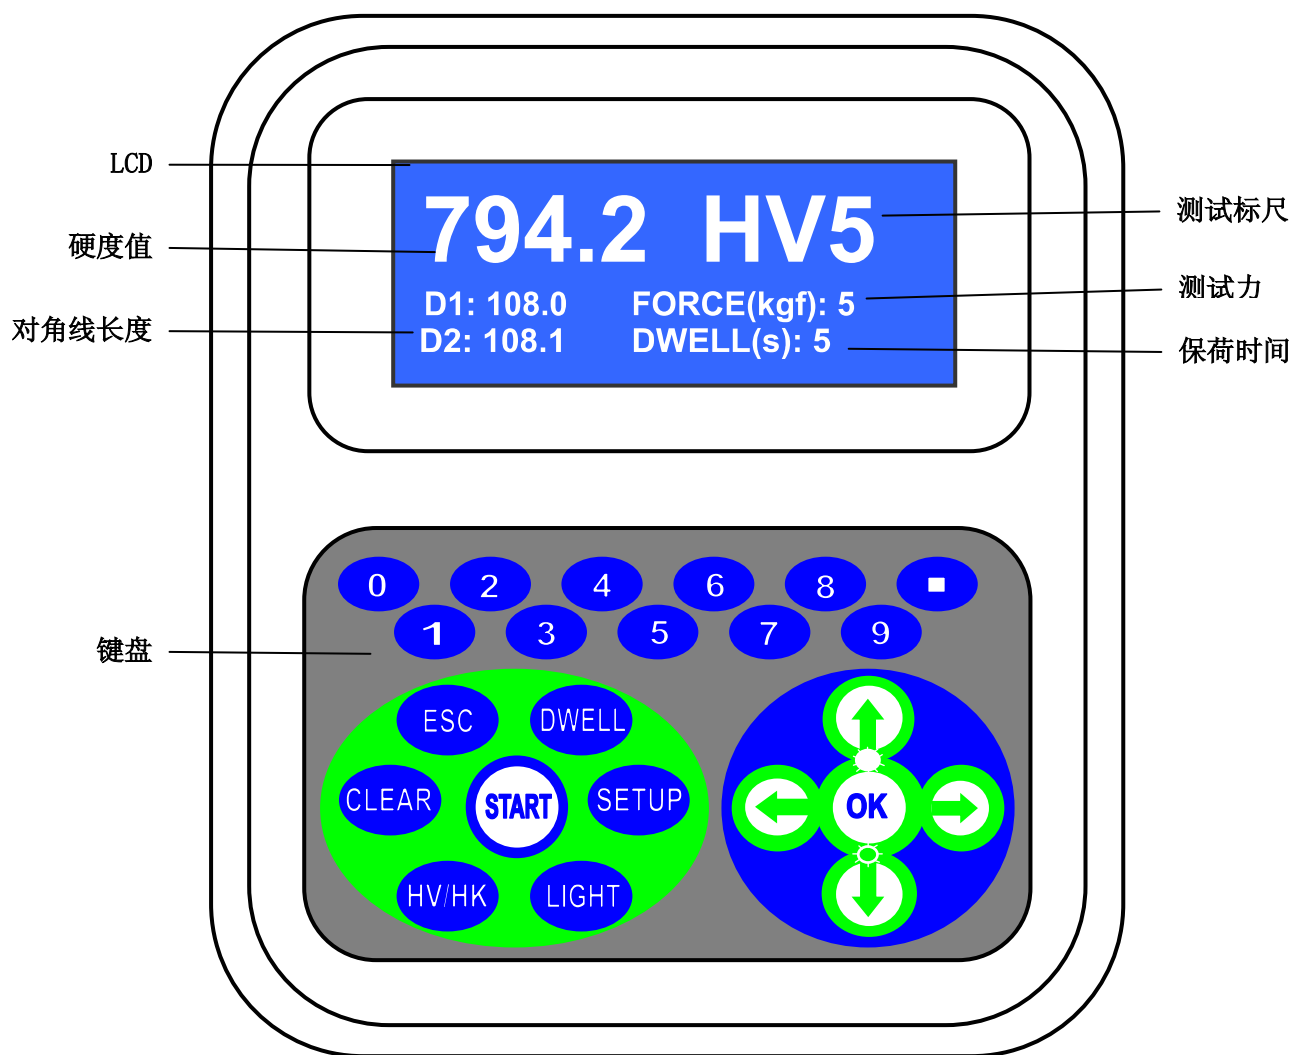


图 4-1 前面板

什么是主菜单？

在图 4-1 中，LCD 屏上显示的菜单为主菜单。它从上到下，从左到右依次包括的字段为：硬度值，测试标尺，维氏对角线 D1 和 D2（单位为 μm ）或努氏对角线 D1（单位为 μm ），测试力和保荷时间。

主菜单在以后的章节中会被多次提到。随时要记住，当我们说到主菜单时，就总是指的是这里的这个菜单。

如何返回主菜单

按<ESC>，系统可以从任何一个子菜单立即返回到主菜单。

<START>（开始键）

通过按下**<START>**，你可以开始一个维氏或努氏测试。

<OK>（确认键）

通过按下**<OK>**，你可以确认你的选择或设置并返回主菜单。

<ESC>（退出键）

通过按下**<ESC>**，你可以在不保存任何设置的情况下，从一个子菜单回到主菜单。

<CLEAR>（清除键）

通过按下**<CLEAR>**，你可以在主菜单下清除 D1 和 D2 的值。见图 4-2。

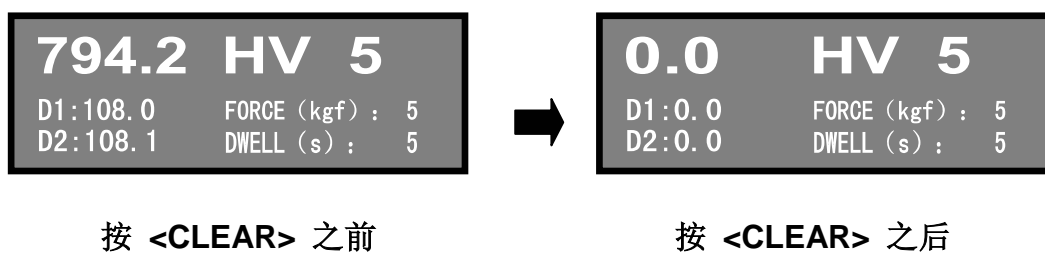


图 4-2 CLEAR（清除）

<DWELL>（保荷时间设定键）

在你按下<DWELL>之后，设定保荷时间的屏幕就会出现在 LCD 上（见图 4-3）。你可以通过按<↓>和<↑>来设定保荷时间。每按一次<↓>或<↑>，保荷时间会相应地减一或加一；如果你按住<↓>或<↑>不放，保荷时间会快速增减。

如果你认为你已到达你想要的保荷时间，则按<OK>确认。系统会保存你的当前设置并回到主菜单。

如果你想取消此操作，你可以按下<ESC>返回主菜单而不保存当前的设置。

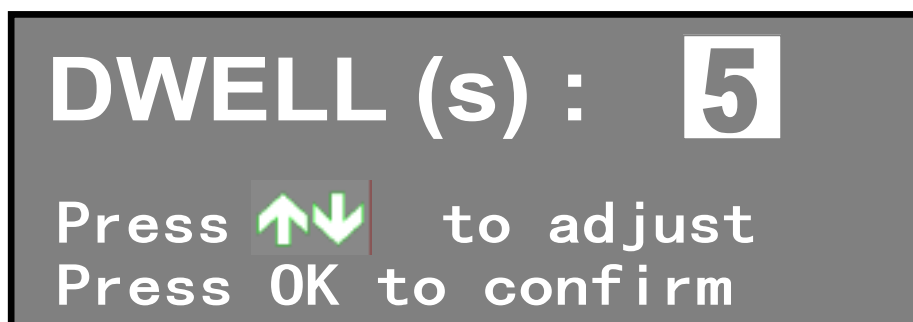


图 4-3 设定保荷时间

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。

<SETUP>（调节选项键）

在你按下<SETUP>后，调节菜单会显示在 LCD 上（见图 4-4）。你可以通过按<↓>和<↑>选择 3 个调节选项。这 3 个调节选项分别是：**CONTRAST LCD**（LCD 对比度调节），**LANGUAGE**（语言）和 **FORCE UNIT**（试验力单位）。



图 4-4 调节菜单

1. CONTRAST LCD（LCD 对比度）

通过按<↓>和<↑>，你可以选择 **CONTRAST LCD** 选项。当选项 **CONTRAST LCD** 呈高亮度显示时，你可按下<OK>确认。系统会转到 LCD 对比度调节菜单。见图 4-5。

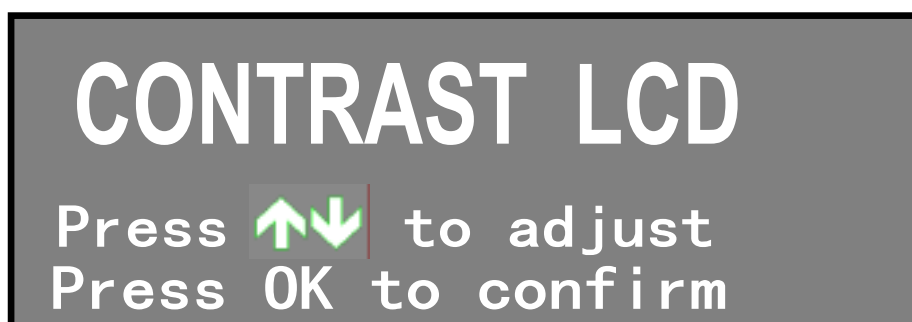


图 4-5 对比度调节菜单

在此状况下，你可按下<↓>和<↑>来调节 LCD 的对比度。

如果你对你的调节满意，你可按下<OK>确认。系统会保存你的当前设置并回到主菜单。

如果你不满意你对 LCD 的对比度设置，你可以按下<ESC>。系统会回到主菜单，但不保存你的当前设置。

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。

2. LANGUAGE (语言)

通过按<↓>和<↑>, 你可以选择 **LANGUAGE** 选项。当选项 **LANGUAGE** 呈高亮度显示时, 你可按下<OK>确认。系统会转到语言选择菜单。见图 4-6。



图 4-6 语言选择菜单

在此状况下, 你可按下<↓>和<↑>来选择语言。

如果你想选择的语言呈高亮度显示, 你可按下<OK>确认。系统会保存你的当前设置并回到主菜单。

如果你不想改变当前的语言设置, 你可以按下<ESC>。系统会回到主菜单, 但不保存你的当前设置。

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。

注意: 目前系统仅支持 **ENGLISH** 和 **DEUTSCH**, 其他语言厂方保留。

3. FORCE UNIT (试验力单位)

通过按<↓>和<↑>, 你可选择 **FORCE UNIT** 选项。当 **FORCE UNIT** 选项呈高亮度显示时, 你可按下<OK>确认。系统会转到试验力单位菜单。见图 4-7。



图 4-7 试验力单位



430SVATM/450SVATM/432SVATM/452SVATM

在此状况下，你可通过按<←>或<→>来选择试验力单位：**kgf** 或 **N**。

如果你对你的当前选择满意，可按下<OK>确认。系统会保存你的当前设置并回到主菜单。

如果你不想改变现有的试验力单位，你可以按<ESC>。系统会回到主菜单，不保存你所做的更改。

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。

<LIGHT>（光源亮度键）

在你按下<LIGHT>后，调节光源亮度的菜单会显示在屏幕上。你可以通过按<↓>和<↑>来调节光源亮度。见图 4-8。系统一共有 16 级光源可调。



图 4-8 调节光源亮度

如果你认为光源亮度已合适，你可按下<OK>确认。系统将保存你的当前设置并回到主菜单。

如果你不想改变当前的光源亮度，可按下<ESC>。系统会回到主菜单，但不保存你的当前设置。

系统在你关机时会自动保存你更改后的设置。

<HV/HK>（模式转换键）

在你按下<HV/HK>后，LCD 上会出现一段警告信息。警告信息的内容取决于你当前使用的测试模式。

HV 转换到 HK

如果当前的测试模式为维氏测试，则屏幕上出现的警告信息为：“**Change to KNOOP indenter**”（将压头更换为努氏压头）。见图 4-9。

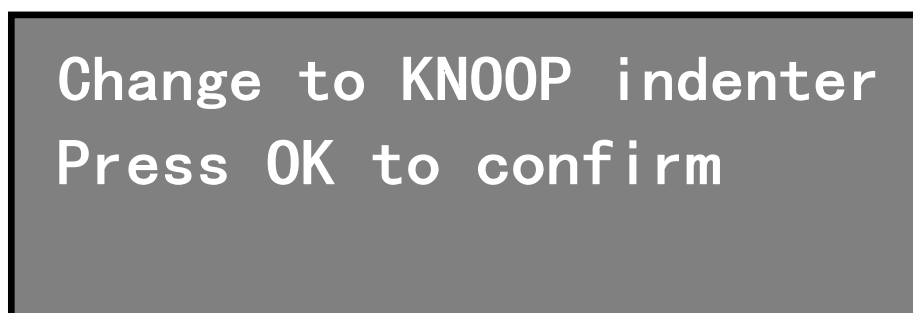


图 4-9 “Change to KNOOP indenter”（更换为努氏压头）警告

在你把压头更换为努氏压头，或者硬度计上的压头已经是努氏压头的情况下，按<OK>确认。系统的显示会如图 4-10 所示。

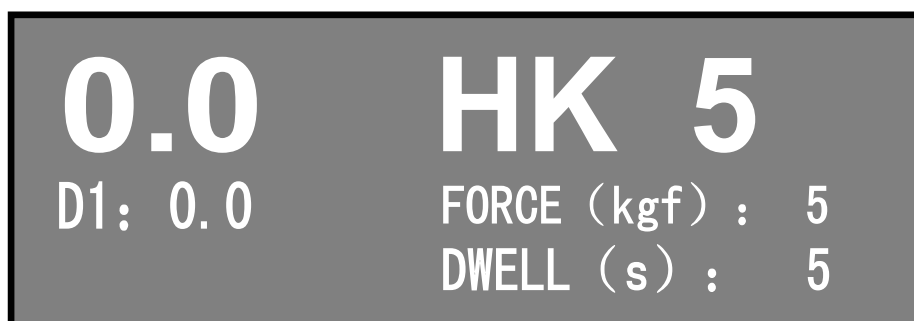


图 4-10 把测试模式从 HV 换到 HK

HK 转换到 HV

如果当前的测试模式为努氏测试，则屏幕上出现的警告信息为：“**Change to VICKERS indenter**”（将压头更换为维氏压头）。见图 4-11。

在你把压头更换为维氏压头，或者硬度计上的压头已经是维氏压头的情况下，按<OK>确认。系统的显示会如图 4-12 所示。

Change to
VICKERS indenter
Press OK to confirm

图 4-11 “Change to VICKERS indenter”（更换为维氏压头）警告

| | |
|---------|-----------------|
| 0.0 | HV 5 |
| D1: 0.0 | FORCE (kgf) : 5 |
| D2: 0.0 | DWELL (s) : 5 |

图 4-12 把测试模式从 HK 换到 HV

数字键: <0>, <1>, <9>, <. >

计算 HV 和 HK 努氏硬度值的公式储存在硬度计的一体化计算器内。你可以通过数字键把测量读数输入计算器后得到硬度值。

当系统在 HK 测试模式下时, 在你输入了长对角线 D1 的测量读数并按<OK>后, 系统会自动换算出 D1 的长度值, 并将与 D1 对应的 HK 硬度值的计算结果显示在屏幕上。

当系统在 HV 测试模式下, 在你输入了对角线 D1 的测量读数并按<OK>后, 系统会自动换算出 D1 的长度值, 并要求你输入 D2 读数; 在你输入了对角线 D2 的值测量读数并按<OK>之后, 系统会自动换算出 D2 的长度值, 并将与 D1、D2 对应的 HV 硬度值的计算结果显示在屏幕上。

如果你输入数字有误, 你可在按<OK>之前按<←>删除输入的数字。

节能模式

本硬度计 15 分钟不用后将自动进入节能模式, 自动关闭光源。用户可以按操作键盘上任意键唤醒硬度计的节能模式, 进行正常测试。

5. 如何进行测试

本章详细介绍了如何操作硬度计。由于努氏测试与维氏测试很相似，本手册就仅以维氏为例来介绍如何操作。

选择测试标尺

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 硬度计已调水平
- ✓ 硬度计上的电压设置与电源相匹配。

步骤

- 1) 按下电源开关上的“**I**”标记，打开硬度计。系统会发出“滴滴”的声音并在屏幕上显示 **WOLPERT** 的商标约 3 秒钟。见图 5-1 所示。这表明系统工作正常。接着系统显示主菜单。

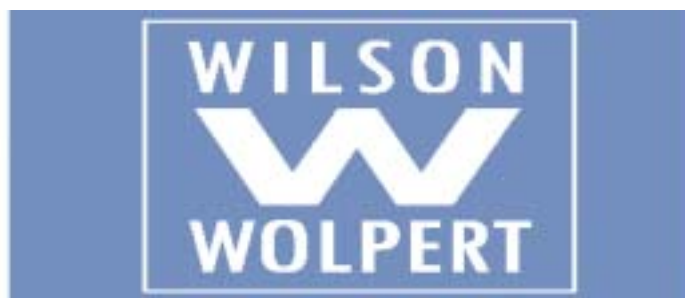


图 5-1 WOLPERT 商标

- 2) 通过试验力变换手轮选择试验力。系统会自动判断当前的标尺选择并显示在主菜单上。
- 3) 如果有必要，按<**DWELL**>改变保荷时间或按<**SETUP**>进入系统设置菜单进行参数设置。
- 4) 旋转眼罩，直至目镜内的两条细线都非常清晰。

注意：如果开机屏幕上显示 WOLPERT 的商标后系统并未转入主菜单，而是给出一段警告信息：“**ROTATE TURRET TO**”（把转台转到位置），见图 5-2，你应当把转台手动转到工作位置并按<OK>确认，系统显示主菜单。

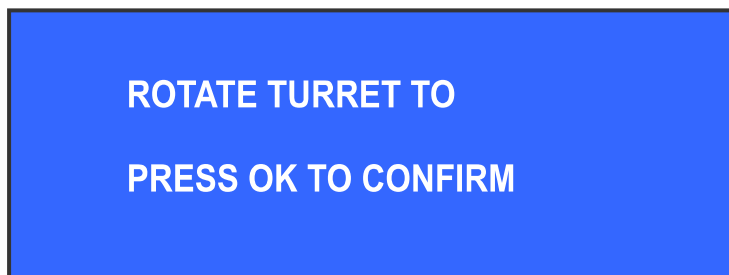


图 5-2 转台不在位置

开始测试

<START>用于在所有参数设置已完成后开始一个测试。在测试开始前，系统应显示主菜单。



警告！

你必须先让硬度计完成测试程序后，才能按下任何键或进行其它操作。

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 硬度计显示主菜单屏幕
- ✓ 在试台上除了试件外没有其他物品。



小心！

如果试台上没有试件，请不要开始测试程序。把压头压向试台会对两个部件都造成损坏！

430SVA™ 和 450SVA™ 一般测试

步骤

1. 把试件放在试台上。
2. 顺时针旋转调焦手轮，升起升降轴，直到试件被升高到离压头约 1mm

的高度。

3. 把转台上的 10×物镜旋转到工作位置。移动试件，使之刚好在 10×物镜下方。慢慢地顺时针旋转调焦手轮，对光学系统进行调焦，直至你对调焦结果觉得满意。
4. 接着把转台上的 20×物镜转到硬度计中央，进行微调焦。方法同步骤 3。调焦完成后，试件表面纹理应在视场内清晰可见。



小心！

应小心进行调焦，避免试件与压头或镜头发生碰撞。发生碰撞会对这些部件造成损坏！

5. 把压头转到硬度计中央，准备进行测试。
6. 按下<START>。系统会开始一个测试并显示一个等待信息。见图 5-3。

但是，如果你忘了执行步骤 5，则系统会给出一段警告信息：“ROTATE TURRET TO TEST”（把转台转到测试位置），见图 5-4。你应当把转台转到测试位置并按<OK>确认。接着再按<START>开始进行测试。



图 5-3 等待信息

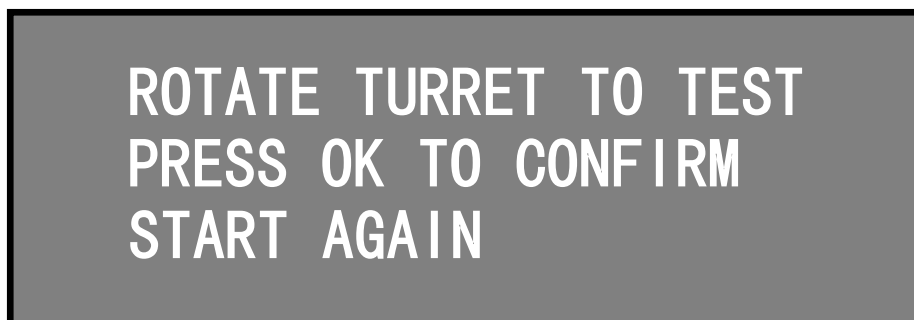


图 5-4 转台不在测试位置

7. 在完成测试后，系统的显示如图 5-5 所示。此时，系统在等待你测量并输入对角线测量读数。



图 5-5 等待输入对角线测量读数

432SVA™和 452SVA™ 自动测试

步骤

1. 把试件放在试台上。
2. 顺时针旋转调焦手轮，升起升降轴，直到试件被升高到离压头约 1mm 的高度。
3. 点动转台，把转台上的 10×物镜旋转到工作位置。移动试件，使之刚好在 10×物镜下方。慢慢地顺时针旋转调焦手轮，对光学系统进行调焦，直至你对调焦结果觉得满意。
4. 点动转台，把转台上的 20×物镜转到工作位置，进行微调焦。方法同步骤 3。调焦完成后，试件表面纹理应在视场内清晰可见。



小心！

应小心进行调焦，避免试件与压头或镜头发生碰撞。发生碰撞会对这些部件造成损坏！

5. 按下<START>，转台会自动把压头回转到工作位置，然后开始一个测试，系统显示一个等待信息。见图 5-3。
6. 在完成测试后，转台自动把测试前观察的物镜回转到工作位置，系统的显示如图 5-5 所示。此时，系统在等待你测量并输入对角线测量读数。
7. 如有必要，在执行了步骤 1~4 后，你可把压头点动到工作位置，然后执行步骤 5。

测微目镜

图 5-6 所示的测微目镜是硬度计光学系统的一部分。它可以帮助你观察实际的压痕并测量对角线长度。测微目镜有两根细线，一根细线在移动到压痕的一端后保持静止不动，而另一根则通过转动测量鼓轮，继续移动到压痕对角线的另一端。当你认为两根线都正好在对角线的两端时，你就可以读出测量鼓轮上的读数，并通过面板上的数字键把读数输入硬度计的计算器。

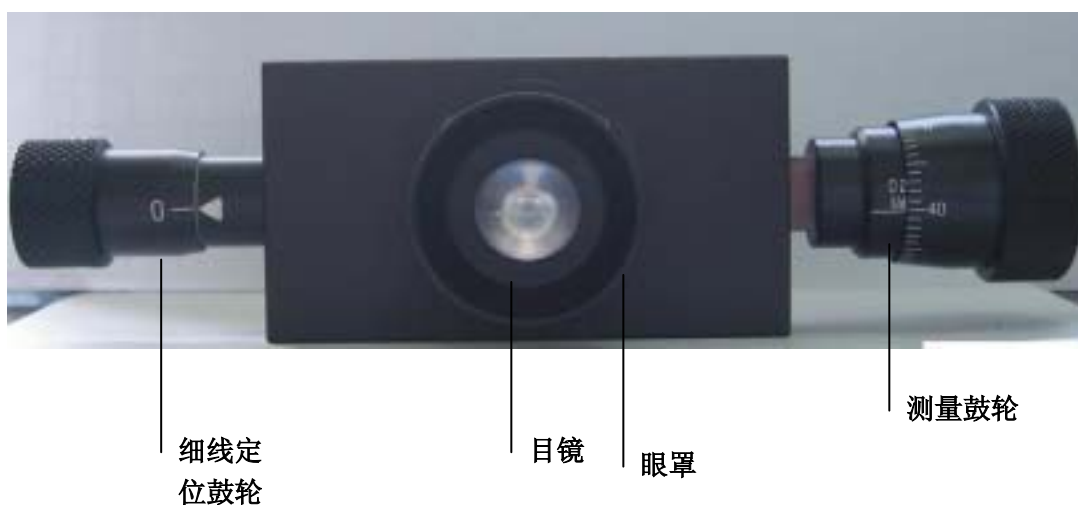


图 5-6 测微目镜

如何读取测量鼓轮上的读数将在本章后面的段落中有介绍。

零位调整

测微目镜的零位正确与否对测量的精度有直接影响，仪器出品时零位都被调整在一个正确的位置。当你初次使用或经过一定时期使用后，你应该对零位进行一次检查，如有偏移可按下述步骤调整。

工具

你需要以下工具：

- 一把合适的内六角扳手

步骤

1. 旋转眼罩，直至目镜内的两条细线都非常清晰。见图 5-7。

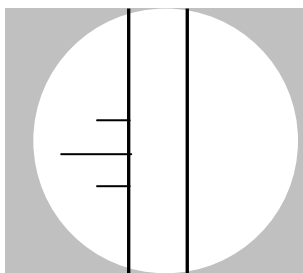


图 5-7 目镜内的两条细线非常清晰

2. 旋转测量鼓轮，使目镜内观察到两侧细线相近移动。两刻线相近时，刻线间的透光缝隙逐渐减少，直至两刻线间处于接近无光隙的临界状态，透光光线极为微弱，如图 5-8A。

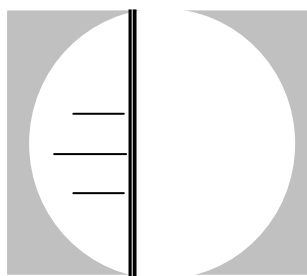


图 5-8A 两侧细线尽量接近

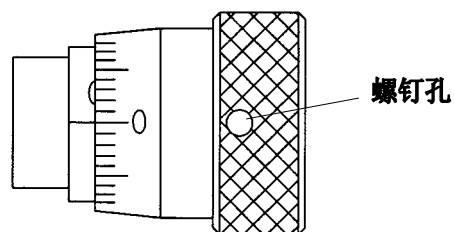


图 5-8B 鼓轮读数为“0”

3. 检查测量鼓轮上的读数是否为“0”，如图 5-8B。
4. 如果“0”位已偏移，用内六角扳手深入螺钉孔，拧松螺钉，旋转或移动测量鼓轮，使鼓轮读数为“0”，然后锁紧螺钉。
5. 重新检查零位，如仍有偏移可按上述步骤重新调整。

测量对角线

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 试件上已留有一个测试压痕
- ✓ 测微目镜零位正确

步骤

1. 把 10× 或 20× 物镜转到中央。（压痕对角线小于 250 μm 时，建议用 20× 物镜，测量将更为精确）
2. 旋转眼罩，直至目镜内的两条细线都非常清晰。见图 5-7。
3. 观察目镜内的像质。用手轮进行对焦，直至压痕的像非常清晰。
4. 向左移动测微目镜的细线定位鼓轮，使左边的细线刚好卡在压痕对角线的左尖端并与之垂直，见图 5-9。此操作将使两根线都一起移动。

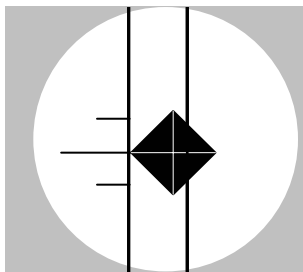


图 5-9 移动左边细线到压痕左尖端

5. 旋转测量鼓轮，使右边细线刚好卡住压痕对角线的右尖端。见图 5-10。

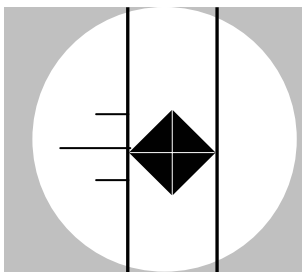


图 5-10 移动右边细线到压痕右尖端

6. 通过数字键在 D1 栏内输入测量鼓轮上的读数并按<OK>确认。如何读

取鼓轮上的读数将在本章的稍后作说明。

如果你输入数字有误，你可在按<OK>之前按<←>逐个删除输入的数字。按<OK>确认后，D1 栏中的读数会自动转换成对角线长度，单位为 μm 。

7. 将测微目镜旋转 90° ，观察目镜内的像。此时细线应与压痕的另一条对角线垂直。
8. 旋转细线定位鼓轮，使上部细线刚好卡住压痕的上尖端。此操作会同时移动两根线。见图 5-11。

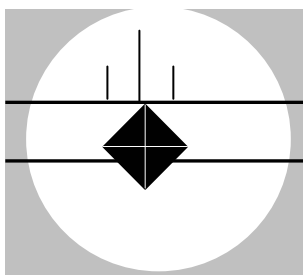


图 5-11 移动上部细线到压痕上尖端

9. 旋转测量鼓轮，使下部细线刚好卡住压痕的下尖端。见图 5-12。

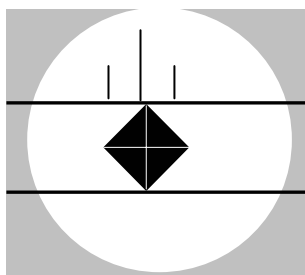


图 5-12 移动下部细线到压痕下尖端

10. 通过数字键在 D2 栏内输入测量鼓轮上的读数并按<OK>确认，此时硬度值一栏会显示你的测试结果。
11. 如果你对测试结果不满意，你可以按<CLEAR>清除当前测试结果。见图 4-2。接着你可以重新测量并输入对角线长度。

如何读取测量鼓轮

图 5-13 所示为测量鼓轮上的读数。

你可以看到，主尺上的刻度超过了 2。因此，主尺上的读数应为 200。副尺上的 40 刻度线正好与主尺上的线重合，因此，副尺上的读数为 40。总的读数为 $200+40=240$ 。



图 5-13 测量鼓轮上的读数

注意： 测量读数并不是对角线的真正长度。该读数是经过放大后的结果。尽管如此，你也只需输入你读出的结果，系统会在计算过程中把放大倍数考虑在内。

转台的点动回转操作

432SVA™ 和 **452SVA™** 的转台回转可点动操作。点动操作由按<←>或<→>来实现。

注意： **430SVA™** 和 **450SVA™** 无此项操作。

向左点动回转

在系统显示主菜单的前提下，按<←>一次，转台将向左回转一个位置，见图 5-14。如工作位置从 10×物镜转到压头或从压头转到 20×物镜。

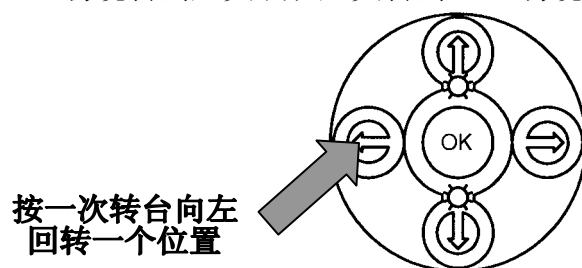


图 5-14 向左回转操作

注意： 如果 20×物镜已处在工作位置，转台向左回转操作失效。

向右点动回转

在系统显示主菜单的前提下，按<→>一次，转台将向右回转一个位置，见图 5-15。如工作位置从 20×物镜转到压头或从压头转到 10×物镜。

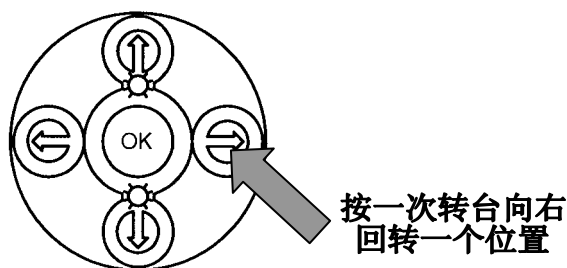


图 5-15 向右回转操作

注意： 如果 10×物镜已处在工作位置，转台右回转操作失效。

注意事项

1. 金刚石压头是仪器非常重要的部分，因此在操作时要十分小心，不能随便触及压头。
2. 金刚石压头应保持清洁，当沾上了油污或灰尘时可用脱脂棉沾上酒精（工业用）或乙醚，在压头顶尖处小心轻擦干净。
3. 压头的外圆处有一个红点标记，如压头卸下重装上时，红点应对准正前方。
4. 测微目镜由于个人的视差不同，所以观察目镜视场内的刻线可能模糊。因此操作者换人时，应先微量转动目镜眼罩，使观察到的视场内的刻线变清晰。
5. 测微目镜插在目镜管内，或作 90°旋转时要注意测微目镜应紧贴目镜管，不能留有间隙，否则会影响测量精度。
6. 光源照明灯的中心位置将直接影响压痕的像质。如果像质模糊或照明不均匀，则需调节光源中心。可小心调节两个螺钉，进行上下、左右微调，使灯泡的光源处于中心位置。如图 6-7。
7. 试件表面必须清洁。如果表面沾有油脂和污物，则会影响测量精度。在清洁试样时，可用酒精或乙醚擦洗。
8. 当需要摄影时，可将推拉杆（见图 1-2）向外拉，拆下主机顶盖，将摄像接筒旋入镜座内，插上相机，进行摄影。

RS232 接口

硬度计配有 RS232 接口。该接口有两个用途：

1. 通过此口将硬度计软件的最新版本写入，对硬度计进行升级。
2. 可以作为 CCD 照相系统的接口。

RS232 接口的参数如表 5-1 所示。

表 5-1 RS232 接口的参数

| | 标准设置 |
|--------|----------|
| 数据传输速度 | 9600 波特 |
| 开始位 | 1 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |
| 奇偶性 | 无 |
| 流控制 | XON/XOFF |

RS232 接口为 9 针连接，各针的分配如下：

- 针 2: T×D
- 针 3: R×D
- 针 5: GND

6. 维护

清洁

硬度计是非常精密的仪器，要求进行定期清洁。清洁硬度计的频率取决于硬度计所处环境的洁净程度。

工具

你需要以下工具：

- 一块软布
- 中性清洁剂
- 轻质油

在你开始之前

警告！



在你开始任何维护保养步骤之前，关闭电源开关。硬度计内部存在危险的电压。

检查以下条件：

- ✓ 电源开关已关闭。
- ✓ 电源线已同电源断开。

步骤

非金属表面

小心！



不要使用太多的清洁剂。清洁剂有可能会渗入到硬度计内部并造成零件损坏。

用软布蘸（不是浸）一点中性清洁剂，轻轻擦拭要清洁的部位。

金属表面



小心！

不要使用太多的油。过多的油会招来灰尘或其它有摩擦性的粒子，这些异物都有可能损坏硬度计。

用软布蘸（不是浸）一点轻质油，轻轻擦拭要清洁的部位。

更换保险丝

保险丝装在电源接头内，用于保护硬度计免受电源或内部短路等带来的损害。如果有什么情况导致保险丝反复被烧坏，请立即联系 **WOLPERT** 维修人员。



警告！

在你更换保险丝之前，关闭电源开关。硬度计内部存在危险的电压。



小心！

更换和原来的保险丝类型和尺寸一样的保险丝。安装错误的保险丝可能会损坏硬度计。

工具

你需要以下工具：

- 一把小的一字螺丝刀
- 一个新的保险丝

430SVA™ 和 **450SVA™**: 1A, 250V, $\Phi 6 \times 30\text{mm}$

432SVA™ 和 **452SVA™**: 2A, 250V, $\Phi 6 \times 30\text{mm}$

- 欧姆表（选项）

在你开始之前

在你更换保险丝之前检查以下条件：

- ✓ 电源开关已关闭。
- ✓ 电源线已同电源断开。

步骤

1. 如图 6-1 所示，用一字螺丝刀把保险丝座撬出。
2. 如图 6-2 所示，把保险丝座从进线接头里取出。
3. 取出保险丝，看看里面的细丝是否断裂。如果你不能确定，可以用欧姆表来检查细丝是否是好的。

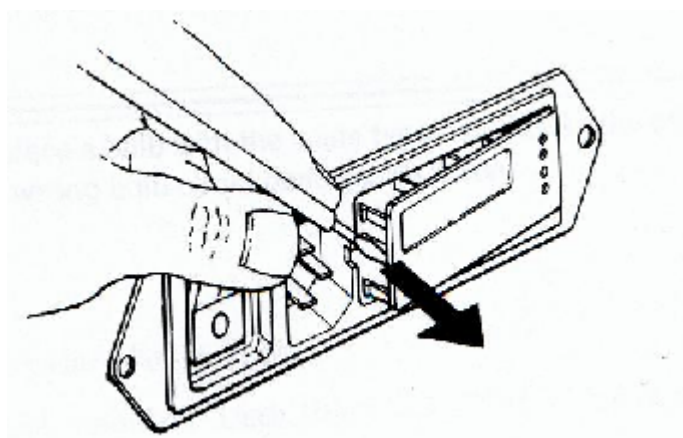


图 6-1 取出保险丝座

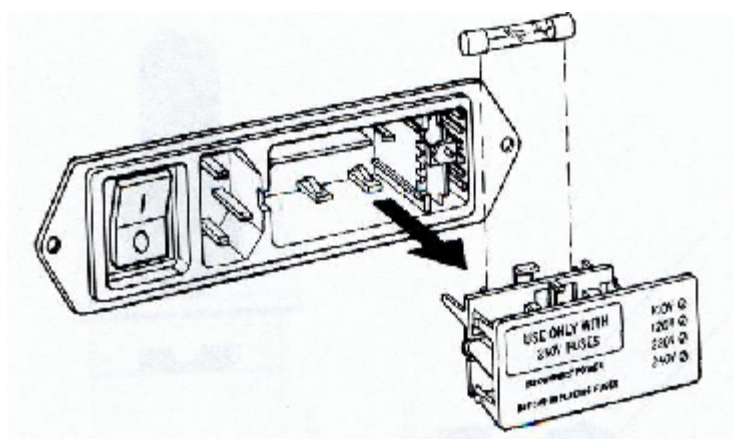


图 6-2 取出保险丝

4. 安装一个新的保险丝。
5. 把保险丝座放还原处。

更换灯泡

如果照明系统的灯泡烧坏，你可以从 **WOLPERT** 订购一个并自己把它换掉。



警告！

在你更换灯泡之前，关闭电源开关。硬度计内部存在危险的电压。



小心！

更换和原来的灯泡类型和尺寸一样的灯泡。安装错误的灯泡可能会损坏硬度计。

工具

你需要以下工具：

- 一个新灯泡（卤素灯，12V, 20W）
- 一块干的软布


在你开始之前

在你更换灯泡之前检查以下条件：

- ✓ 电源开关已关闭。
- ✓ 电源线已同电源断开。

步骤

1. 逆时针方向旋松螺钉 1。见图 6-3。

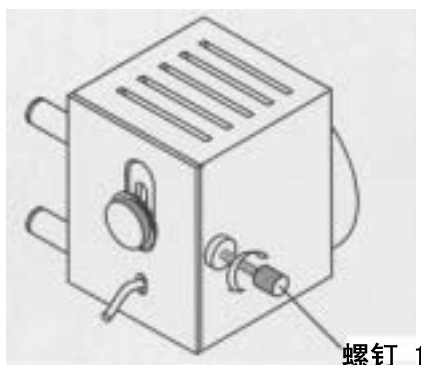

螺钉 1

图 6-3 松开螺钉

2. 按箭头 1 方向轻推后盖，再按箭头 2 方向回转，取下后盖。见图 6-4。

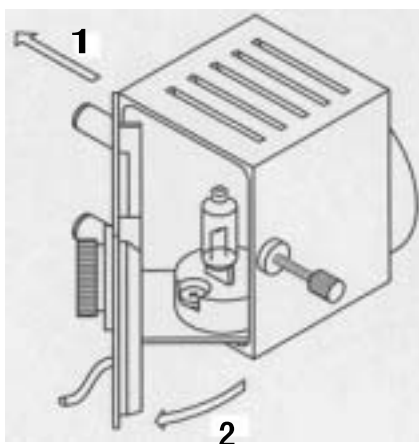


图 6-4 取下后盖

3. 向上拔出坏灯泡，换上新灯泡。见图 6-5。

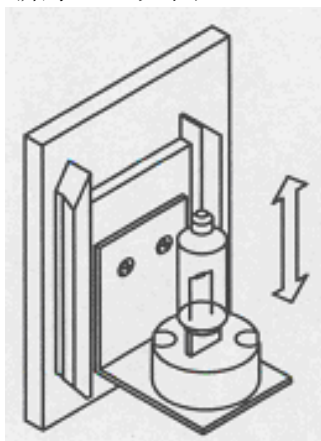


图 6-5 换上新灯泡

4. 用软布把新灯泡表面擦拭干净。
5. 按箭头 1 所示方向轻推后盖，再按箭头 2 方向回转，盖上后盖。见图 6-6。

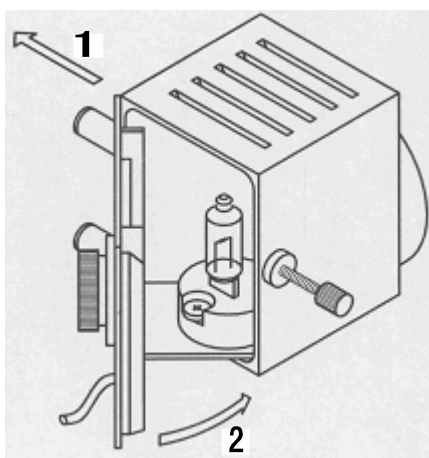


图 6-6 盖上后盖

6. 打开电源开关。
7. 观察测微目镜，顺时针方向拧紧并调整螺钉 1，使视场内光线均匀。（如有必要，可松开并上下调整螺钉 2。）

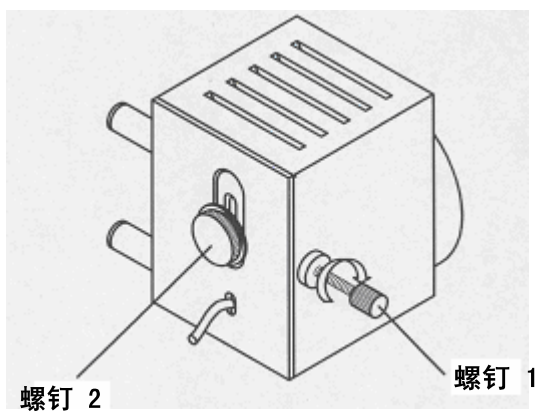


图 6-7 调整螺钉

像的调中

硬度计的光学系统总的放大倍数为 $100\times$ 和 $200\times$ ，所以压头顶尖位置若有一丝微小的偏移，都会造成压痕像相对中心位置的明显偏离。仪器的运输、震动及压头的装卸等各种原因均会造成这种偏离。

如果像的偏离出现在视场范围内，属正常现象。通过下述方法可对像进行调中。各调整螺钉的位置见图 6-8。

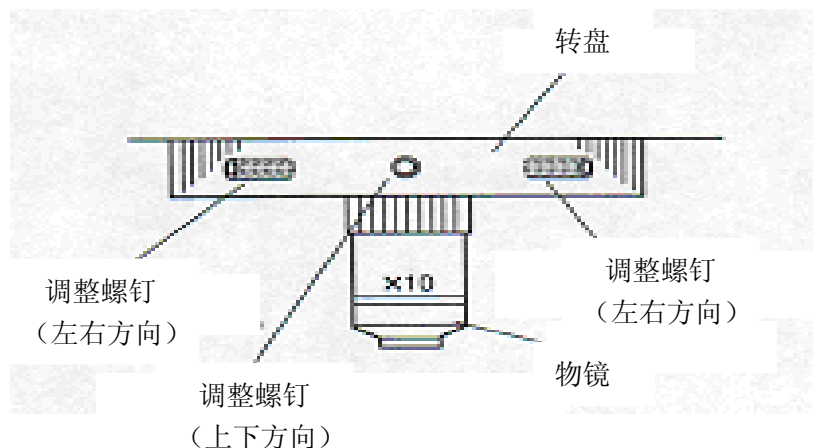


图 6-8 调整螺钉的位置

工具

你需要以下工具：

- 一把合适的内六角扳手（在附件箱内）

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 视场内有一个明显偏离中心的像。
- ✓ 你已读过像的调中章节。

方法

若需要将像向左移，微量松开左边螺钉，同时以相同微量旋紧右边螺钉；若需要将像向右移，微量松开右边螺钉，同时以相同微量旋紧左边螺钉；若需要将像向上移，旋紧中间螺钉；若需要将像向下移，微量松开中间螺钉；情况比较复杂时，需同时调整 3 个螺钉的位置。

像的调中是一项耐心细致的作业，松开或旋紧螺钉时请保持微量小心操作，并始终通过目镜对像进行观察。通过几次调中，相信你会把此项作业完成得很出色。

注意： 像调中的全过程都应在视场的监视下进行，应防止像偏出视场（视场中看不到像）。若像已偏出视场，且用上述方法仍找不到像，请立即停止作业，及时与 **WOLPERT** 维修商联系。

压头

维氏硬度测试是一种比较灵敏的硬度测试，因此，为了确保准确的测试结果，保持压头清洁且不受任何磨损和损坏是至关重要的。你应当每天都检查压头的状况，如果你发现压头有磨损或损坏的迹象，请更换压头。你必须认识到以下几点：

- 在测过硬的材料或经历过事故之后，压头的边缘可能会有裂纹或磨损。如果你对压头有什么疑问，请把压头交给 **WOLPERT** 进行检查或替换。
- 压头对试件表面的条件非常敏感。试件的表面必须干净，表面的抛光程度必须与测试类型（维氏或努氏）的要求一致。
- 禁止对压头进行非工作性的机械撞击。

安装压头

硬度计出品时，随机的维氏压头已正确地安装在仪器上。如果因检查、清洗、更换等原因压头被卸下，那你就得重新安装压头。

工具

你需要以下工具：

- 一把合适的内六角扳手（在附件箱内）

在你开始之前

检查以下条件：

- ✓ 压头是你所需的和完好的。
- ✓ 你已读过压头章节。

步骤

1. 把压头柄小心装进压杆的安装孔内，红点正对着你，如图 6-9。
2. 锁住螺钉（松紧恰当）。
3. 做一个完整的测试过程。

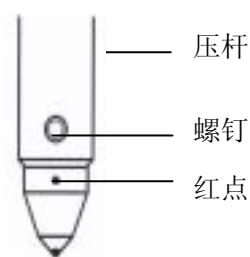


图 6-9 安装压头

4. 在 20×物镜位置观察像，正确的像应该有一条对角线保持水平，如图 6-10。

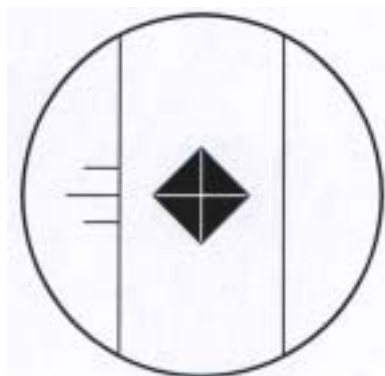


图 6-10 正确的像

5. 如果观察到的像不正确（如图 6-11），则应该松开螺钉，微微转动压头，再重复 2~4 步骤，直至观察到正确的像。

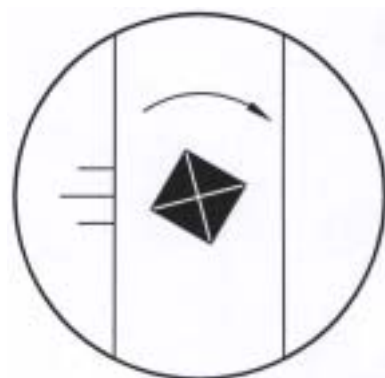


图 6-11 不正确的像



压杆及与之联系的内在零件均为仪器的关键，在安装压头全过程中都应小心谨慎，禁止用力过大造成零件变形，影响仪器的测试精度。

检查系统精度

用试块进行日常检查

经常使用硬度块来监测硬度计的性能是非常重要的。在附件箱里有 1 个或 2 个硬度块作为硬度计的标准配备。你也可以从 **WOLPERT** 处购得与你的试件硬度值接近的硬度块。请与你最近的 **WOLPERT** 代理联系，获得详细情况。

用试块进行检查的步骤如下：

1. 选择一个与试件硬度值相近的硬度块。
2. 像放一个试件一样把硬度块放到试台上。
3. 在硬度块上压一个压痕并进行测量，看看你得出的测试值与刻在硬度块上的硬度值是否一致。
4. 如果一致，那说明硬度计工作正常，你可以进行你的测试工作。
5. 如果测试结果与硬度块的值差别很大，那就检查看一看你的测试设置和测试方法是否与通用的方法和规范一致。
6. 如果这样还是没有解决问题，那就继续在硬度块上进行一系列的硬度值测试，看看测试结果的分布是怎样的：是分布范围很广呢，还是只集中在一个很小的范围内？

(1) 如果测试结果很分散，那最大的可能是测试方法有误，或你在测量时读数读错了。重新读一遍第 5 章的“测量对角线”。

(2) 如果测试结果只集中在一个很小的范围内，但与硬度块的值都有一个大致相等的偏差，那究竟存在什么问题就很难说清楚。在这种情况下，请联系你最近的 **WOLPERT** 维修商。

周期间接检查

要保证你的硬度计随着时间流逝而仍然精度不变，你需要至少每年都对硬度计进行一次检查。此过程的重要性在“附录 A：硬度计检查”中有说明。

由于检查过程是一个复杂的过程，因此我们强烈建议你让 **WOLPERT** 维修工程师来进行检查，且在检查时要特别小心。这同时也是让维修工程师检查机器的整体情状况和潜在问题的一个机会。

附录 A——硬度计间接检验

硬度计间接检验是通过在标准硬度块上打出一系列的压痕来检验的。机器检查的频率应当考虑实验室条件或实验室检定的要求，或者出现由于使用不当或事故，使你对硬度计的精度产生怀疑的情况。

在你进行检定之前，确保你已完成了以下各项：

- 保证使用硬度块的顶面。硬度块的底面和边缘不会产生正确的硬度值。
- 使用状况良好的硬度块。不要使用压痕对角线长度与压痕深度之比不足 2.5 的硬度块。
- 使用表面没有改变过的试块。磨掉旧的压痕和对表面进行机加工都会改变硬度块的原设计硬度。

对硬度计进行间接检验的步骤如下：

1. 间接检验应在 $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ ，用按 ISO6507-3 检定过的标准块进行。
2. 在标准硬度块上打下 5 个压痕，正确的保荷时间应为 10—15 秒。
3. 如果在某个试验力下，硬度计的 5 个压痕的参数满足了下面“重复性”和“示值误差”两节的要求，则硬度计可被认为合格。
4. 如果在某个试验力下产生的压痕对角线长度不足 $20\mu\text{m}$ ，则使用间接检查的方法是不被推荐的。在这种情况下，压痕测量误差与压痕长度的比很大，这样会导致硬度值与规定值有较大的偏差。

重复性

1. 在每个标准硬度块应压出并测量五个压痕，试验按 ISO6507-1 进行。
2. 将每一个标准硬度块上所测得的各压痕两对角线的算术平均值 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 、 d_5 按升序排列。
3. 在规定的检验条件下，硬度计的重复性误差由下面的差值确定：

$$d_5 - d_1$$

检查后的硬度计重复性应满足表 A-1 的规定，否则认为硬度计不合格。

表 A-1*

| 标准块 的硬度 | 硬度计示值重复性误差的最大允许值 | | | | | |
|--|------------------|----------------|----------|----|------------|----|
| | $\bar{d}^{1)}$ | | HV | | | |
| | HV5~ HV50 | HV0.3~ <HV5 | HV5~HV50 | | HV0.3~<HV5 | |
| | | | 标准块的硬度 | HV | 标准块的硬度 | HV |
| ≤225HV | $0.03\bar{d}$ | $0.06\bar{d}$ | 100 | 6 | 100 | 12 |
| | | | 200 | 12 | 200 | 24 |
| >225HV | $0.02\bar{d}$ | $0.04\bar{d}$ | 250 | 10 | 250 | 20 |
| | | | 350 | 14 | 350 | 28 |
| | | | 600 | 24 | 600 | 48 |
| | | | 750 | 30 | 750 | 60 |
| 1) $\bar{d} = \frac{d_1 + d_2 + \dots + d_5}{5}$ | | | | | | |

* 表中内容摘自 ISO6507-2。

示值误差

在规定的检验条件下，硬度计的示值误差通过下面的差值表征：

$$\overline{H} - H$$

其中：

$$\overline{H} = \frac{H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5}{5}$$

式中：

H_1 、 H_2 、 H_3 、 H_4 、 H_5 是与 d_1 、 d_2 、 d_3 、 d_4 、 d_5 对应的硬度值；

H 是所用标准硬度块的标定硬度值。

硬度计最大误差表示为标准硬度的百分比，其误差不应超过表 A-2 中规定的值。

表 A-2*

| 硬度 符号 | 硬度计示值误差的最大允许值 (±%) | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1500 |
| HV0.3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| HV0.5 | | 3 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 |
| HV1 | | 3 | | 4 | | 4 | | 4 | | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| HV2 | | 3 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| HV3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| HV5 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| HV10 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HV20 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| HV30 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| HV50 | | 3 | | 3 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

注：1、当压痕对角线长度小于 0.020mm 时，表中未给出误差值。
 2、对于中间值，其最大允许误差可通过内插法求得。
 3、表中值是以 0.001mm 或压痕对角线平均值的 2% 为最大误差给出的，以较大者为准。

* 表中内容摘自 ISO6507-2。

北京海晖佳华科贸有限公司

Beijing Haihui Jiahua Technology Co., Ltd

北京海淀区北四环西路65号海淀新技术大厦1818室

邮政编码: **100080**

电话 : **++86-10-82888259**

传真 : **++86-10-82888359**

E-Mail : hhjhok@126.com WWW.5817.COM.CN